



BESKRIVNING

MC 440 är en magnetkontakt för utanpåliggande montage. Den har 4 st skruvterminaler och en öppningskontakt. Den kan användas i alla typer av säkerhetssystem och i industriella system för övervakning av dörrar och fönster. Fig.1. visar schemat för larmkontakt och öppningskontakt. För att minska antalet typer av kontakter har den konstruerad så att en enda kontakt kan användas i balanserade system med en eller två resistanser antingen med lösa resistanser anslutna i skruvterminalerna (Fig. 2 och Fig. 3)) eller med inbyggda resistanser som i Fig.4.

MC 440 är Certifierad av VdS enligt EN 50131-2-6 Grade 2 och godkänd av SBSC i Larmklass 1/2

KRETSSCHEMA (VISAS UTAN MAGNETFÄLT)

- Fig 1. MC 440 med larmkontakt och öppningskontakt:

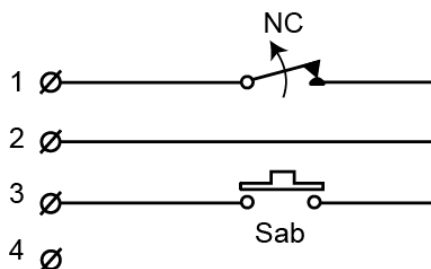


Fig. 2. MC 440 Med en lös resistanser i skruvanslutningen

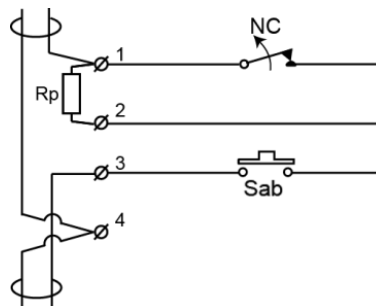


Fig 3. MC 440 med 2 resistanser i skruvanslutningen (EOLR)


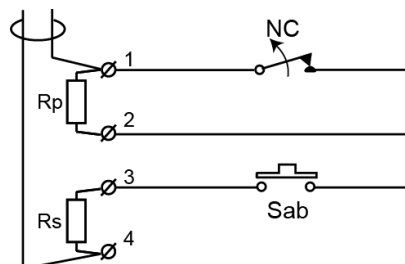


Fig. 4. MC 440-PRpSRs med inbyggda resistanser

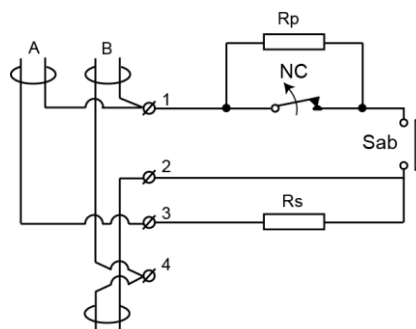

A= För balanserad slinga med en kontakt med EOLR
 B= När flera kontakter skall användas på en slinga.

TEKNISKA DATA

Monteringsunderlag	Trä/omagnetiskt material	Stål/magnetiskt material
Slutande gap	typ. 37 mm +/- 5mm	typ. 24 mm +/- 8mm
Brytande gap	typ. 44 mm +/- 5mm	typ. 30 mm +/- 8mm
Kontakttyp	Form A, SPST	
Spänning max.	48 V DC/AC	
Ström max.	400 mA DC/peak AC	
Max brytande effect (Uxl)	10 W	
Livslängd	Större än 20 miljoner brytningar	
Miljöklass enligt EN50130-5:2011	Klass I	
Temperaturområde	+5°C to +40°C	
Fuktighet	max. 95% RH	
IP Klass	IP 43	
Material	ABS Plast	
Dimensioner Kontaktdelen	65 x 14,8 x 20,6 mm	
Dimensioner Magnetdelen	65 x 14,5 x 14,8 mm	
Testad enligt EN 50131-2-6:2008 av VdS;	Grade 2, Class 1	
Godkännanden	EN, SBSC, FG, F&P, INCERT,	

FUNKTION

MC 440 magnetkontakt har två delar, en kontaktdel med reedkontakt, öppningskontakt och fyra skruvplintar samt en magnetdel med en ingjuten magnet. Rätt monterad på ett objekt sluter magnetfältet reedkontakten. När avståndet mellan magnetdel och kontaktdel blir för stort bryter reedkontakten. Monteras kontaktdelen eller magnetdelen på en stålplåt avleds magnetfältet från kontaktdelen och stålet minskar magnetfältet från magneten.

Magnetkontakten får inte monteras i närheten av starka magnetfält.

INSTALLATION

Kontaktdel och magnetdel skall monteras parallellt med varandra jämsides eller ovanför varandra. Sidoförskjutningar av magneten i monteringen minskar gapet markant. Magnetdelen skall monteras på den rörliga delen av objektet och kontaktdelen på den fasta delen av objektet. Exempelvis kontaktdelen på dörrkarmen och magneten på dörren.

På objekt där det kan vara svårt att montera kontakten snyggt använd gärna tillbehören i form av distanser eller någon av L-vinken eller Z-vinkeln

Endast omagnetiska skruvar skall användas vid monteringen.

OBS: Kontrollera alltid kontaktens funktion och gap efter monteringen med en ohmmeter

OBS: Utsätt aldrig kontaktdel eller magnetdel för kraftiga slag. Det kan skada reedkontaktens glashus eller försvaga magnetens fält och därmed minska gapet.

OBS: Använd alltid medföljande distanser eller något av tillbehören vid montering på magnetiskt underlag

BESTÄLLNINGSPÅSLIST

MC 440 finns i två utföranden. En för en balanserad slinga med resistanser monterade direkt i skruvplintarna samt en med inbyggda resistanser

Normalt levereras MC 440 utan resistanser men där man manuellt i skruvplinten kan montera en eller två resistanser. Det är den mest universella kontakten för olika tillämpningar. MC 440 finns också lagerhållen med inbyggda resistanser för de vanligaste värdena. Alternativt kan också MC 440 beställas med vilket värde som helst i E36-serien men då gäller en minsta orderkvantitet på 100 st.

Om speciella värden på resistanserna skall beställas använd då i beställningen P för det värde som skall monteras parallellt med reedkontakten och S för det värde som skall monteras i serie med reedkontakt och öppningskontakt.

Sammanfattning:

- Resistans parallell med reed använd prefix P
- I serie med reed och öppningskontakt använd S
- Med samma värde på resistanserna använd 2xR

BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Tillgängliga modeller	Kort beskrivning
MC 440	Universellt användbar utanpåliggande kontakt med möjligheter till anslutning av valfria resistanser i skruvplinten
MC 440-PRpSRs	Med inbyggda resistanser enligt kundens specifikation

Lagerhållna kontakter med inbyggda resistanser

Lagerhållna Modeller	E-nr	Beskrivning
MC 440	6309310	Med 4 skruvterminaler och öppningskontakt
MC 440-B	6309309	Med 4 skruvterminaler och öppningskontakt. Brun
MC 440-2x1k	6309428	Med 2 st. 1k resistanser
MC 440-2x2,2k	6309429	Med 2 st. 2,2k resistanser
MC 440-2x3,3k	6309407	Med 2 st. 3,3k resistanser
MC 440-2x4,7k	6309408	Med 2 st. 4,7k resistanser
MC 440-2x5,6k	6309409	Med 2 st. 5,6k resistanser

Tillbehör

Model	E-nr	Beskrivning
MC-L	6348495	L – vinkel i 1 mm Al plåt
MC-Z	6348496	Z – vinkel i 1 mm Al plåt
MC 400-6	6309313	Distansplatta för kontaktdelen 7mm
MC 400-7	6309314	Distansplatta för magnetdelen 7mm

Med reservation för tryckfel och eventuella framtida ändringar.